



# 5715

ProgrammierbareLED Anzeige

Nr. 5715V102-DE Seriennr. 121496001-191083000 (B) 131077001-191083000 (D)











- DK PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere, Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving, og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder. Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi - og din garanti for kvalitet.
- UK PR electronics A/S offers a wide range of analog and digital signal conditioning devices for industrial automation. The product range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature Transmitters, and Universal Devices. You can trust our products in the most extreme environments with electrical noise, vibrations and temperature fluctuations, and all products comply with the most exacting international standards. »Signals the Best« is the epitome of our philosophy - and your guarantee for quality.
- FR ▶ PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les domaines industriels. La gamme de produits s'étend des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux interfaces SI, jusqu'aux modules universels. Vous pouvez compter sur nos produits même dans les conditions d'utilisation sévères, p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température. Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c'est notre ligne de conduite et pour vous l'assurance de la meilleure qualité.
- DE PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an analogen und digitalen Signalverarbeitungsgeräte für die industrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!

# PROGRAMMIERBARE LED ANZEIGE

# 5715

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Warnung	4
WarnungZeichenerklärungen	4
Sicherheitsregeln	5
Front- und Rückseiten-Layout	7
Technische Merkmale	8
Montage	8
Anwendungen	9
Bestellangaben: 5715	10
Elektrische Daten	10
Anschlüsse	15
Blockdiagramm	16
Flussdiagramm	18
Scrollender Hilfetext	19
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten	21
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert	22



## WARNING

Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen. Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden. müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.

Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Modul installieren. Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.



### GEFÄHR-LICHE SPANNIING

## WARNUNG

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden: Fehlersuche im Modul.



Reparaturen des Moduls dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.

# ZEICHENERKLÄRUNGEN



Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift, Vorgänge, die zu lebensgefährlichen Situationen führen können.



**C E Die CE-Marke** ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Gerät die Vorschriften erfüllt.

## SICHERHEITSREGELN

#### DEFINITIONEN

**Gefährliche Spannungen** sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.

Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind, eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.

**Bedienungspersonal** sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.

#### EMPFANG UND AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.

Alle Geräte gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad  $\bf 1$  und der Isolationsklasse II an.

#### INSTALLATION

Das Gerät darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind und diese befolgen.

Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR electronics GmbH, www.prelectronics.de Kontakt aufnehmen.

Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung.

Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.

Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt: Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am Gerät angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die Spannung für das Gerät unterbricht.

#### **UL-EINBAUVORSCHRIFTEN**

Für anwendung auf eine ebene Flache eines Typ 1 Gehäuses Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden

Schutzart (nur Front)	Typ 4X III 50F
Max. Umgebungstemperatur	
Max. Leitungsquerschnitt, Klemme 4146	
Max. Leitungsquerschnitt, übrige	AWG 30-12
UL Dateinummer	E248256

#### KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG

Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.

#### BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB

Das Bedienungspersonal darf die Geräte nur dann einstellen oder bedienen, wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Gerät muss so plaziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.

#### REINIGUNG

Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.

#### HAFTUNG

In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.

# FRONT- UND RÜCKSEITEN-LAYOUT



Bild 1: Front der PReview 5715

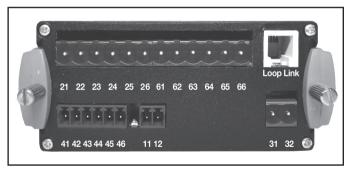


Bild 2: Rückseite der PReview 5715

## PROGRAMMIERBARE LED ANZEIGE PREVIEW 5715

- 4-stellige 14 Segment LED Anzeige
- Eingang für mA, V, WTH, Ohm, TE und Potentiometer
- 4 Relais und Analogausgang
- Universelle Versorgungsspannung
- Front- oder PC-programmierbar

## **Applikation**

- Digitale Anzeige für Strom-, Spannung-, Widerstands-, Temperatur oder 3-Leiter Potentiometersignale.
- Prozesssteuerung mit 4 Paaren von potentialfreien Relais und / oder Analogausgang.
- Zur Füllstandskontrolle, mit der Möglichkeit der kundenspezifischen Linearisierung zur Kontrolle von nicht-linearen Tanks.

#### Technische Merkmale


- 4-stelliges Display mit 13,8 mm 14 Segmentanzeige. Max. Anzeigebereich -1999...9999 mit programmierbarer Dezimalstelle und Relais Schaltzustandsanzeige ON / OFF.
- Mit den Fronttasten können alle Parameter für jede Applikation eingestellt werden. Wird das Gerät mit dem PC und dem Konfigurationsprogramm PReset konfiguriert, können zusätzliche Funktionen wie die kundenspezifische Linearisierung und spezielle Eingangssignale gewählt und eingestellt werden.
- Die Sprache für den Hilfetext kann im Menü aus 8 Sprachen ausgewählt werden.
- Die Relais können, unabhängig vom Eingangssignal, bei Inbetriebnahmen oder Testläufen, aktiviert oder deaktiviert werden.

## Montage


 Für den Fronttafeleinbau. Die beigefügte Dichtungsmanschette muss zwischen dem Ausschnitt und der Anzeige montiert werden um die Schutzart IP65 (Typ 4X) zu erreichen. Für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen kann für des 5715, eine spezielle spritzwassergeschützte Abdeckung als Zubehör bestellt werden.

# **ANWENDUNGEN**


# Eingangssignale:

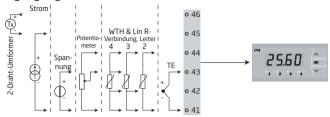

# Ausgangssignale:

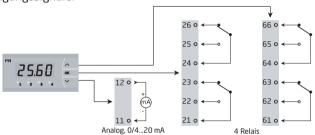

## Versorgung:

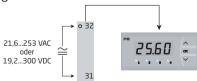

## Bestellangaben: 5715

Тур	Version	
5715	4 Relais B Analogausgang und 4 Relais D	

#### Elektrische Daten

## Spezifikationsbereich:

-20°C bis +60°C

### Allgemeine Daten:

#### Verbrauch:

Тур	Eigenverbrauch	Max. Verbrauch	
5715B	3,0 W	3,3 W	
5715D	3,5 W	3,8W	

Ansprechzeit (0...90%, 100...10%):

Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:

Allgemeine Werte				
Eingangsart	Absolute Genauigkeit	Temperatur- koeffizient		
Alle	≤ ±0,1% v. Messwert	≤ ±0,01% v. Messwert / °C		

Grundwerte				
Eingangsart	Grund- genauigkeit	Temperatur- koeffizient		
mA	≤ ±4 µA	≤ ±0.4 µA / °C		
Volt	≤ ±20 µV	≤ ±2 µV / °C		
Pt100	≤ ±0.2°C	$\leq \pm 0.01$ °C / °C		
Lin R	$\leq \pm 0.1~\Omega$	≤ ±0.01 Ω / °C		
Potentiometer	$\leq \pm 0.1~\Omega$	≤ ±0.01 Ω / °C		
TC type: E, J, K, L, N, T, U	≤ <b>±1°</b> C	≤ ±0.05°C / °C		
TC type: R, S, W3, W5, LR	≤ ±2°C	≤ ±0.2°C / °C		
TC type: B 85200°C	≤ ±4°C	≤ ±0.4°C / °C		
TC type: B 2001820°C	≤ <b>±</b> 2°C	≤ ±0.2°C / °C		

EMV Störspannungseinfluss...... < ±0,5% v. Messwert

## Hilfsspannung:

2-Draht-Versorgung (Klemme 4645) Vibration	
213,2 Hz	
13,2100 Hz	
Leitungsquerschnitt (max.), pin 41-46	
Leitungsquerschnitt (max.), übrige	
Relative Luftfeuchtigkeit	
Abmessungen (HxBxT)	
Abmessungen vom Ausschnitt	
Schutzart (Fronteinbau)	
Gewicht	230 g

## WTH-, linearer Widerstands- und Potentiometereingang:

Eingangs-	Min.	Max.	Norm
art	Wert	Wert	
Pt10Pt1000	-200°C	+850°C	IEC 60751
Ni50Ni1000	-60°C	+250°C	DIN 43760
Cu10Cu100	-200°C	+260°C	α = 0,00427
Lin. R	0 Ω	10000 Ω	-
Potentiometer	10 Ω	100 kΩ	-

#### Eingang für WTH-Typen:

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000

Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 Kabelwiderstand pro Leiter, WTH (max.)...... 50 Ω

Fühlerstrom, WTH...... Nom. 0,2 mA

Wirkung des Leitungswiderstandes

(3- / 4-Leiter), WTH...... < 0.002 Ω / Ω

Fühlerfehlererkennung, WTH...... la Kurzschlusserkennung, WTH...... < 15  $\Omega$ 

#### TE-Eingang:

Тур	Min. Wert	Max. Wert	Norm
9 E	0°C -100°C -100°C -180°C -200°C -180°C -50°C -50°C -200°C -200°C -200°C	+1820°C +1000°C +1200°C +1372°C +900°C +1300°C +1760°C +1760°C +400°C +2300°C +800°C +800°C	IEC 60584-1 IEC 60584-1 IEC 60584-1 IEC 60584-1 DIN 43710 IEC 60584-1 IEC 60584-1 IEC 60584-1 IEC 60584-1 OIN 43710 ASTM E988-90 ASTM E988-90 GOST 3044-84

Vergleichstellungskompensation (CIC)

via interner Fühler...... ±(2.0°C + 0.4°C \* Δt)

Δt = interne Temperatur - Umgebungstemperatur Fühlerfehlererkennung, alle TE-Typen .......... Ja

Fühlerfehlerstrom:

Bei Erkennung...... Nom. 2 uA

Sonst...... 0 µA

### Stromeingang:

Messbereich...... 0...20 mA

Programmierbare Messbereiche ................................ 0...20 und 4...20 mA

Eingangswiderstand....... Nom. 20  $\Omega$  + PTC 25  $\Omega$ 

Fühlerfehlererkennung:

Schleifenunterbrechung 4...20 mA...... la

Spannungseingang: MessbereichProgrammierbare Messbereiche	01 / 0,21 /
Eingangswiderstand	010 und 210 VDC
Ausgänge:	10111. 10 1 152
Display:	
Displayanzeige	-1999 9999 (4 7iffern)
Kommastellung	
Ziffernhöhe	
Displayaktualisierung	2,2 mal / s
Eingang außerhalb des Eingangsbereichs wird angezeigt mit	Possbroibondon Toyton
Stromausgang:	Describenden Texten
Signalbereich (Spanne)	0 20 mA
Programmierbare Signalbereiche	020 / 420 /
	200 und 204 mA
Belastung max	
Belastungsstabilität	
FühlerfehlererkennungNAMUR NE 43 Upscale / Downscale	
Ausgangsbegrenzung:	23 IIIA / 3,3 IIIA
420 und 204 mA Signale	3.820.5 mA
020 und 200 mA Signale	
Strombegrenzung	≤ 28 mA
Relaisausgänge:	
Relaisfunktionen	
Hysterese	
On- / Off-VerzögerungFühlerfehlerbetätigung	
Maximalspannung	
Maximalstrom	
Max. Wechselstromleistung	
Maximalstrom bei 24 VDC	1 A
Marine-Zulassung:	
Det Norske Veritas, Ships & Offshore	
Eingehaltene Richtlinien:	Norm:
EMV 2004/108/EG LVD 2006/95/EG	
UL, Standard for Safety	
FAC TR-CII 020/2011	

EAC TR-CU 020/2011..... EN 61326-1

# Fühlerfehlererkennung / Fühlerfehlererkennung ausserhalb des Bereichs:

Fühlerfehlerprüfung:			
Modul:	Konfiguration	Fühlerfehlererkennung:	
5715B	ERR1, ERR2, ERR3 und ERR4 = NONE	OFF	
2/128	Sonst:	ON	
5715D	ERR1, ERR2, ERR3 und ERR4=NONE, O.ERR=NONE.	OFF	
	Sonst:	ON	

Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):			
Bei verlassen des gewählten Bereichs des A/D Wandlers oder des Polynoms.			
Eingang	Bereich	Anzeige	Grenze
	01 V / 0.21 V	IN.LO	< -25 mV
VOLT	01 V / 0,21 V	IN.HI	> 1,2 V
VOLI	010 V / 210 V	IN.LO	< -25 mV
	010 V / 210 V	IN.HI	> 12 V
CURR	020 mA / 420 mA	IN.LO	< -1,05 mA
CURK	U2U IIIA / 42U IIIA	IN.HI	> 25,05 mA
POTM	TM -	IN.LO	< -0,5%
PUIM		IN.HI	> 100,5%
TEMP	TC / RTD	IN.LO	< Temperaturbereich
ICMP	IC/ KID	IN.HI	> Temperaturbereich
	0800 ohm	IN.LO	< 0 ohm
LINR		IN.HI	> 1 kohm
LINK	010 kohm	IN.LO	< 0 ohm
		IN.HI	> 15 kohm

Fühlerfehlererkennnug (SE.BR, SE.SH):				
Eingang	Bereich	Anzeige	Grenze	
CURR	Schleife unterbrochen (420mA)	SE.BR	<= 3,6 mA; > = 21 mA	
TEMP	TC	SE.BR	> ca. 750 kohm / (1,25 V)	
	WTH, 2-, 3- & 4-wire	SE.BR	> 12 kohm	
	Kein SE.SH for Cuxx, Pt10, Pt20 und Pt50	SE.SH	< 15 ohm	
LIN R	0800 ohm	SE.BR	> 875 ohm	
	010 kohm	SE.BR	> 12 kohm	

Display Anzeige unter min. / über max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):				
Eingang	Bereich	Anzeige	Grenze	
CURR /	Alle	-1.9.9.9	Display Anzeige <-1999	
VOLT / Lin R	RIIE	9.9.9.9	Display Anzeige >9999	
POTM	-	-1.9.9.9	Display Anzeige <-1999	
		9.9.9.9	Display Anzeige >9999	


Anzeige bei Hardwarefehler				
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erllärt den Fehler.				
Fehlersuche	Anzeige	Fehlergrund		
Test der internen Kommunikation uC / ADC	HW.ER	Permanenter Fehler in ADC		
Test des internen CJC-Fühlers	CJ.ER	CJC-Fühler defekt		
Checksum Test der Konfiguration im RAM	RA.ER	Fehler im RAM		
Checksum Test der Konfiguration im EEprom	EE.ER	Fehler im EEPROM		


# **ANSCHLÜSSE**


# Versorgung:





# Eingänge:

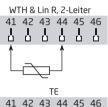


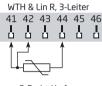


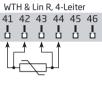


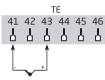

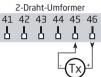

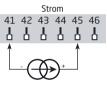


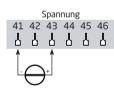


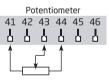


# Ausgang:




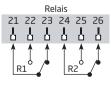

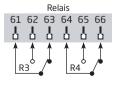

## **BLOCKDIAGRAMM**

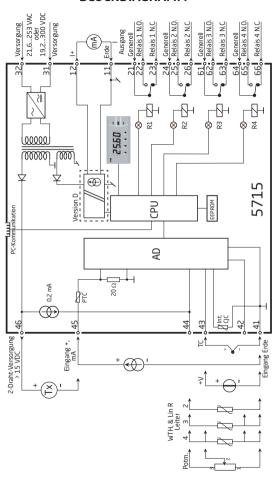

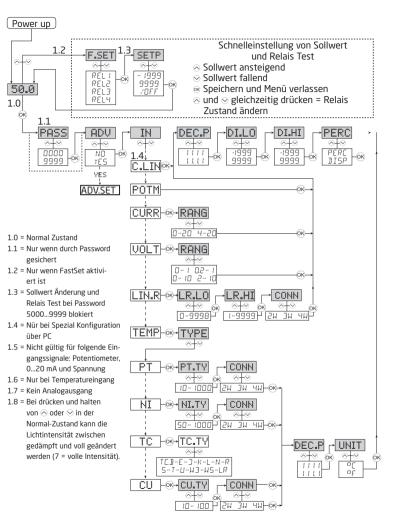


## **FLUSSDIAGRAMM**

Wenn für eine Dauer von 2 Minuten keine Taste betätigt wird, kehrt die Anzeige auf den Menüpunkt 1.0 zurück. Eventuelle Änderungen in der Konfiguration werden nicht gespeichert.

- ⊗ Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
- ⊗ Wert herabsetzen / vorherigen Parameter wählen
- Regional Parameter speichern uznd nächsten Menü wählen

Halten ⊛ Zurück zum vorherigen Parameter / zurück zum Menüpunkt 1.0 ohne Speicherung von Änderungen

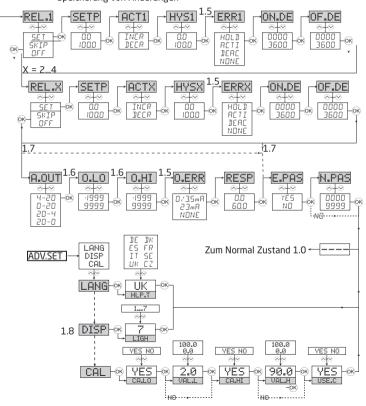

# **SCROLLENDER HILFETEXT**

SESSH SENSOR KURZSCHLUSS IN.HI -> EINGARGU EDBERSCHREITUNG IN.LIO -> EINGARGU EDBERSCHREITUNG IN.LIO -> EINGARGU EDBERSCHREITUNG IN.LIO -> EINGARGU EDBERSCHREITUNG IN.LIO -> ANZEIGE UDRESCHREITUNG IN.LIO -> ANZEIGE UNTERSCHREITUNG IN.LIO -> ANZEIGE UDRESCHREITUNG IN.LIO -> ANZEIGE UDRESCHEITUNG IN.LIO	SE.BR>	Normal Zustand xxxx, Hardwarefehler: SENSOR DRAHTBRUCH	DI.HI xxxx	>	ANZEIGE AUSLESEN HIGH
HWLER> HARDWAREFEHLER EELER> EPROM FEHLER - UEBERPRUEFE KONFIGURATION RA.ER> RAM SPEICHER FEHLER CJ.ER> CJC SENSOR FEHLER NO.CA> CGERAET NICHT KALLIBRIERT  In FastSet: Schnelleinstellung F.SET	IN.HI> IN.LO> 9.9.9.9>	EINGANG UEBERSCHREITUNG EINGANG UNTERSCHREITUNG ANZEIGE UEBERSCHREITUNG	PERC		
No.ca> GERAET NICHT KALLIBRIERT   CU.TY	HW.ER> EE.ER>	HARDWAREFEHLER EEPROM FEHLER - UEBERPRUEFE KONFIGURATION RAM SPEICHER FEHLER	CU PT NI	>	WAEHLE PT FUEHLER TYP WAEHLE NI FUEHLER TYP
In Fast Sets   Schnelleinstellung				,	WACHEE TO FOREIGN TH
REL2 REL3 WAEHLE RELAIS  REL4 PTTY  REL3 REL4 PT (Einstellung aktiviert)  SETP (Einstellung TPP Einstellung TPP SETP FUEHLER TYP SET	F.SET	· ·	10 20	>	WAEHLE CU FUEHLER TYP WAEHLE CU FUEHLER TYP
SETP	REL2 REL3	WAEHLE RELAIS	100	>	WAEHLE CU FUEHLER TYP
SETP   CEINSTELLUNG deaktiviert)   250   -> WAEHLE PT FUEHLER TVP   400   -> WAEHLE PT FUEHLER TVP   400   -> WAEHLE PT FUEHLER TVP   500   -> WAEHLE NI FUEHLER TV	SETP	(Einstellung aktiviert) RELAIS SCHALTPUNKT - OK-DRUECK SPEICHERT	10 20 50 100	> >	WAEHLE PT FUEHLER TYP WAEHLE PT FUEHLER TYP WAEHLE PT FUEHLER TYP
YES SOURCE EINGABE ERWEITERTES SETUP MENU NO  PASS XXXXX> PASSWORT EINGEBEN  IN  IN  IN  IN  IN  IN  IN  IN  IN		(Einstellung deaktiviert) RELAIS SCHALTPUNKT - NUR LESEN	250 300	>	WAEHLE PT FUEHLER TYP WAEHLE PT FUEHLER TYP
PASS  XXXXX  XXXXX   PASSWORT EINGEBEN   100	YES>	onsmenü: EINGABE ERWEITERTES SETUP MENU			
CLIN#	PASS xxxx>	PASSWORT EINGEBEN	50 100 120	>	WAEHLE NI FUEHLER TYP WAEHLE NI FUEHLER TYP
RANG	C.LIN*> CURR> VOLT> POTM> LIN.R>	STROM EINGANG SPANNUNGS EINGANG POTENTIOMETER EINGANG LINEARER WIDERSTANDS EINGANG	CONN 2W 3W	>	(bei Cu, Pt und Ni Fühler) WAEHLE 2-DRAHT FUEHLERANSCHLUSS WAEHLE 3-DRAHT FUEHLERANSCHLUSS
DECP   11.1   -> DEZIMALPUNKT POSITION   TC T   -> WARHLE TO LEHER TYP	0-20>			>	
DECP   11.1   -> DEZIMALPUNKT POSITION   TC T   -> WARHLE TO LEHER TYP	0-10> 2-10> 0.0-1>	(bei Spannungseingang) EINGANGSBEREICH IN VÖLT EINGANGSBEREICH IN VOLT EINGANGSBEREICH IN VOLT EINGANGSBEREICH IN VOLT	TC. B TC. E TC. J TC. K TC. L TC. N	> > >	WAEHLE TC FUEHLER TYP
XXXX> EINSTELLUNG UNTERER WIDERST.W.  LR.HI XXXX> EINSTELLUNG OBERER WIDERST.W.  DI.LO DI.LO XXXX> ANZEIGE AUSLESEN LOW  DI. O XXXX> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS  T> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS	1111> 111.1> 11.11> 1.111>	DEZIMALPUNKT POSITION DEZIMALPUNKT POSITION DEZIMALPUNKT POSITION	TC. K TC. T TC. U TC.W3 TC.W5	> > >	WAEHLE TC FUEHLER TYP
XXXX> EINSTELLUNG OBERER WIDERST.W.  DILO  XXXX> ANZEIGE AUSLESEN LOW  VC> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS  *C> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN	xxxx>	EINSTELLUNG UNTERER WIDERST.W.	1111		DEZIMALPUNKT POŠÍTION
DI.LO  xxxx> ANZEIGE AUSLESEN LOW  C> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS  F> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN		EINSTELLUNG OBERER WIDERST.W.		>	DEZIFIACEUNK I PUSITION
		ANZEIGE AUSLESEN LOW	°C		ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN

REL1 OFF SET SKIP	> >	RELAIS 1 GESPERRT EINGABE SETUP RELAIS 1 UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 1	<b>0.ERR</b> 23 mA 3,5 mA 0 mA		NAMUR NE43 AUFSTEUERND BEI FEHLER NAMUR NE43 ABSTEUERND BEI FEHLER ABSTEUERND BEI FEHLER
SETP XXXX	>	RELAIS SCHALTPUNKT	NONE	>	
ACT1 INCR DECR		ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL	RESP XXX.X	>	ANALOGAUSGANG ANSPRECHZEIT IN SEKUNDEN
HYS1 xxxx	>	RELAIS HYSTERESE	E.PAS NO YES	>	PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN
ERR1 HOLD ACTI DEAC NONE	> > >	RELAIS HALTEN BEI FEHLER RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER	N.PAS XXXX		NEUES PASSWORT WAEHLEN
ON.DE		RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN SEKUNDEN		>	EINGABE SETUP SPRACHE EINGABE DISPLAY SETUP PROZESSKALIBRIERUNG AUSFUEHREN
OF.DE XXXX	>	RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN SEKUNDEN	HLP.T DE DK ES	> >	DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST ES - SELECCIONAR TEXTO DE
RELX ( OFF SET SKIP	>	:4) RELAIS 2 GESPERRT EINGABE SETUP RELAIS 2 UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 2	FR IT	> >	AYUDA EN ESPANOL FR - SELECTION TEXTE D'AIDE EN FRANCAIS IT - SELEZIONARE TESTI DI AIUTO ITALIANI
SETP XXXX		RELAIS SCHALTPUNKT	SE UK CZ		SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU
ACTX ( INCR DECR	>	?4) ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL	LIGH XXXX	>	EINSTELLUNG LICHTINTENSITAET
HYSX XXXX	(X = 2	24) RELAIS HYSTERESE	YES NO	>	KALIBRIERE INPUT LOW ZUM PROZESSWERT?
ERRX HOLD ACTI DEAC NONE	·>	REĹAIS HALTEN BEI FEHLER RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER	CA.HI YES	>	KALIBRIERE INPUT HIGH ZUM PROZESSWERT?
ON.DE	-	RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN SEKUNDEN	VAL.L XXXX	>	EINGABE WERT UNTEREN KALIBRIERPUNKTES
OF.DE XXXX	>	RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN SEKUNDEN	VAL.H XXXX	>	EINGABE WERT OBEREN KALIBRIERPUNKTES
<b>A.OUT</b> 0-20 4-20 20-0 20-4	>	AUSGANGSBEREICH IN MA AUSGANGSBEREICH IN MA AUSGANGSBEREICH IN MA AUSGANGSBEREICH IN MA	USE.C YES NO	>	VERVENDE PROZESSKALIBRIERUNGS- WERTE?
O.LO XXXX	>	ANZEIGE WERT FUER AUSGANG LOW			
O.HI XXXX	>	ANZEIGE WERT FUER AUSGANG HIGH			

# KONFIGURATION / BEDIENUNG DER FUNKTIONSTASTEN

Dokumentation für das Flussdiagramm

#### Grundsätzliches:

- Bei der Konfiguration werden Sie durch alle Parameter geleitet und Sie können die Einstellungen wählen, welche zur Applikation passt. Für jedes Menü existiert ein scrollender Hilfetext welcher automatisch im Display gezeigt wird, wenn für die Dauer von etwa 5 Sekunden keine Taste betätigt wird.
- Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt. ⊙ erhöht den numerischen Wert oder wählt die nächsten Parameter. ⊙ setzt den numerischen Wert herab oder wählt die nächsten Parameter. ⊛ übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü. Um die Konfiguration der Anzeige so einfach wie möglich zu halten, können nicht existierende Funktionen und Parameter nicht eingegeben werden. Die Konfiguration wird am Ende der Menüstruktur gespeichert, wenn das Display ---- anzeigt.
- Bei drücken und halten von ® springt man zurück zum vorherigen Menüpunkt oder in den Normal-Zustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.
- Wenn für 2 Minuten keine Taste betätigt wird, geht das Display im Normal-Zustand zurück, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.


## Weitere Erklärungen:

- Schnelle Sollwerteinstellung und Relaistest: Diese Menüs sind interaktiv und erlauben die Einstellung und Änderung der Schaltpunkte während die Anzeige das Eingangssignal misst. Die Leuchtdioden zeigen den Relaisstatus direkt an und erleichtern die Schaltpunkteinstellung in vielen Situationen. Durch gleichzeitiges Drücken von ⊗ und ⊗ wird der Relaistest initiiert. Die Relais ändern ihren Status für die Zeit der Aktivierung beider Tasten. Die Schaltpunkteinstellung wird durch kurzes Drücken der Taste ⊛ gespeichert. Wird die Taste ⊛ für mehr als 0,5 Sekunden gehalten, geht das Gerät ohne Sollwertänderung in den Ausgangszustand.
- Passwortschutz: Es gibt zwei Level für den Passwortschutz. Passwörter zwischen 0000...4999 erlauben den Zugriff auf die schnelle Sollwerteinstellung und dem Relaistest. (Die Verwendung dieses Passwortes verhindert den Zugriff zu allen anderen Teilen des Menüs). Passwörter zwischen 5000...9999 verhindern den Zugriff auf alle Teile des Menüs, sowie auf die schnelle Sollwerteinstellung und dem Relaistest (der aktuelle Sollwert wird angezeigt). Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind alle Konfigurationsmenüs erreichbar.

# PROGRAMMIERUNG ÜBER PC

Mit PReset, ein einfaches, gut durchdachtes PC Programm, können alle operativen Parameter des 5715, schnell und passend für jede Applikation, eingestellt werden. Weiterhin ermöglicht die PC Konfiguration das Einstellen von kundenspezifischen Eingangswerten der Strom-, Spannungs-, Widerstands- und Potentiometersignale. Diese Eingangswerte können mit einer speziellen Eingangsspanne, z.B. 5...12 mA, und kundenspezifischer Linearisierung, mit oder ohne Offset, definiert werden. Der kundenspezifische Eingangswert ist in der Anzeige 5715 im Eingangs-Menü LLIN gespeichert. Wird die Anzeige im Nachhinein über die Fronttasten umkonfiguriert auf z.B. Temperatureingang, behält das Gerät die Programmierung des Eingangtyps LLIN und kann wieder ausgewählt werden. Die Kommunikation zwischen dem PC und der Anzeige wird über unser Kommunikationsschnittstelle USB Loop Link 5909 ausgeführt.

## Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert

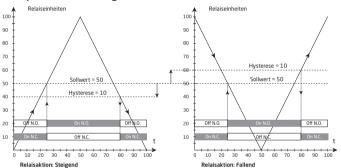



**Displays** Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature, volume and weight, etc. Feature linearization, scaling, and difference measurement functions for programming via PReset software



**Ex interfaces** Interfaces for analog and digital signals as well as HART\* signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0, 1 & 2 and for some devices in zone 20, 21 & 22.



**Isolation** Galvanic isolators for analog and digital signals as well as HART\* signals. A wide product range with both loop-powered and universal isolators featuring linearization, inversion, and scaling of output signals.



**Temperature** A wide selection of transmitters for DIN form B mounting and DIN rail devices with analog and digital bus communication ranging from application-specific to universal transmitters.





**Universal** PC or front programmable devices with universal options for input, output and supply. This range offers a number of advanced features such as process calibration, linearization and auto-diagnosis.









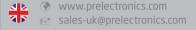

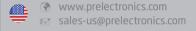

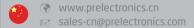

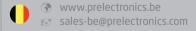

# Head office

Denmark PR electronics A/S Lerbakken 10 DK-8410 Rønde www.prelectronics.com sales@prelectronics.dk tel. +45 86 37 26 77 fax +45 86 37 30 85





